

TEL

Ltg emi 8.901:344/71

Kungl Flygförvaltningen

TEKNISK ORDER MÅ

851-Ä18

6 mars 1961

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare ELR1/Bondesson	Fastställd av B Lundqvist /S Sörelius	Ändrad enligt	Upphäver 851-Ä18P
Ändringsmärkning Ingen	Ändringsklass 3	Mtrländrn	
		Införs vid översyn vid cv, tv	

RK-01. Riktantenn FR-22602

Införande av ringar på dipolspröt

Orientering

Då det visat sig att dipolspröten lossnar från sprötfästena, skall spröten i förstärkande syfte mekaniskt förbindas med varandra genom påsvetsade ringar i ytterändarna.

Av ändringen berörd materiel

Enheter

Samtliga till station RK-01
hörande
Riktantenn FR-22602

Reservdelar

Dipol FR-34574-2

Tekniskt underlag 1)

Ritning (erforderlig för ändringens införande)

FR-34574-3 Dipol smst

Arbetsgång

Riktantennens dipol FR-34574 demonteras. De båda ringarna FR-49317 och FR-49318 hårdlödes fast vid dipolsprötens toppar enligt ritning FR-34574-3. Tillses vid lödningen att delningen c/c mellan dipolspröten hålles jämn.

Ändringsmateriel 2)

Erforderliga nya delar per enhet och reservdel

Pos stycklista FR-45218-3

6 1 st Ring Dipolspröt övre FR-49318-1

8 1 " Ring Dipolspröt nedre FR-49317-1

1) Från FF.

2) Beställs från UHF som TOMÄ grp 975-101181.

