

1970.08.13

Sida 1 (2)

Organiser, handläggare F:ELT2/L Brinkhagen CVA/S Ploby	Fastställd av B Lundqvist /H Elmqvist	Ändrad enligt: 380	Upphäver
Ändringsmärkning Kryssa ändringssiffror 1		Ändringsklass 3	
		Införs vid flj (motsv) senast 1971-05-01 1970-12-31	

RK-01

Mottagarenhet

Ändring.

Orientering

För att eliminera brum och brus från mottagaren, då brusspärren är stängd, införs en koppling som kortsluter LF-utgången.

Berörd materiel

Enheter och utbytesenheter

Samtliga mottagarenheter RK-01 F5995-002519

Reservdelar

Berörs inte

Arbetsgång

- 1 Kontrollera reläets förbindningar (se bild) till kontaktlist.
- 2 Förbind sedan H7 med V20 (se streckad linje).
Ledningen förläggs (sys) in i befintligt kabling.

Pos	An- tal	Förråds- beteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbeteckning Fbkod-Ritningsnummer	Kompletterande uppgifter
-----	------------	------------------------	------------------	---	-----------------------------

Ändringsmateriel (tas från flj, cv förråd)

Delar per enhet

M1062-725030 Ledning MK svart
0,75 mm² längd
25 cm

Delar som utgår

Inga

