

KUNGL FLYGFÖRVAITNINGEN	TEKNISK ORDER MT	Ordernummer PJ-855-6
Fördel- ningsnr T 492/53	Stockholm den 20/10 1953	Upphäver
Berör	B.Jacobson / H. Lindgren	Ändrad jäml

PJ-21. Hopfasning av PS-141 och PH-13.

Efter hopfasning av PS-141 och PH-13 uppträder i vissa fall en ring på PPI-röret. Om ringen ej avlägsnas genom justering med fas-potentiometern i triggerenheten kan orsaken vara en felkoppling av an-slutningsledningarna.

Föreligger felkoppling skall anslutningarna nr 1 och 3 i endera av sändarnas kopplingslådor skiftas.

Någon omkoppling i modulatern, t e genom att skifta 180 V an-slutningarna till triggergeneratoren, får ej göras. En sådan felaktig omkoppling leder till att modulatern överbelastas och omöjliggör att sändaren kan köras med full anodspänning.

Om felkoppling är gjord kommer kurvorna på kontrolloscillografan G 86 vid elliptiskt svep att starta från ellipsens undre halva.

